

广州市白云区“5·1”生产经营性 道路交通一般事故调查报告

2022年5月1日3时10分许，广州市白云区广从六路进良田南路37米处发生一起一辆小型轿车与一辆正三轮轻便摩托车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，1人轻伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，经区人民政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房城乡建设交通局、区总工会、钟落潭镇人民政府等相关单位成立广州市白云区“5·1”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请越秀区人民政府、广州市公安局交通警察支队白云一大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，广州市白云区“5·1”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022 年 5 月 1 日 3 时 10 分许，网约车驾驶员黄柏云驾驶粤 ADN5925 号小型轿车，沿广州市白云区广从六路竹料路口跨线桥东侧辅路由南往北以时速 52.0km/h 行驶至进良田南路 37 米时，遇刘某军驾驶无号牌正三轮轻便摩托车搭载冯某凤在其右前方同方向行驶。结果，粤 ADN5925 号小型轿车车头右侧与无号牌正三轮轻便摩托车车尾发生碰撞后，无号牌正三轮轻便摩托车侧翻至东侧辅路路外，碰撞路树后再与一辆停放在路外的小型轿车发生碰撞，造成刘某军当场死亡、冯某凤受伤及涉事车辆损坏的交通事故。（事故现场如下图）

勘査員: 絵図員: 当事人或見証人簽字:

（二）涉事单位及人员基本情况。

1. 广州市飞途汽车租赁有限公司（以下简称“飞途公司”），涉事车辆粤 ADN5925 号小型轿车所属单位，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：叶伟军，营业期限：2015 年 12 月 04 日至长期；登记住所：广州市越秀区永福路 8 号 605、607 房；经营范围：汽车租赁；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；为电动汽车提供电池充电服务；汽车销售；汽车零配件零售；二手车销售；商品信息咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。该单位持有道路运输经营许可证，事故发生时在有效期内，共有营运车辆 3542 辆。2022 年 4 月 14 日，飞途公司与黄柏云签订了《汽车租赁合同纠纷》，将所属车辆粤 ADN5925 号小型轿车租赁给黄柏云作网约车运营使用，租赁期 2 年；黄柏云作为租赁飞途公司车辆的网约车驾驶员纳入该公司管理，包括安全生产教育培训和车辆维保管理等。

2. 黄柏云，男，34 岁，广西博白县人，网约车驾驶员，事故发生时驾驶粤 ADN5925 号小型轿车；驾驶证准驾车型：C1，在有效期内。经广州市公安局交通警察支队白云一大队检测，排除事故发生时酒驾因素。

3. 刘某军，男，57 岁，广东英德市人，事故发生时驾驶无号牌正三轮轻便摩托车；驾驶证准驾车型：D，在有效期内；在事故中死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定，刘某军死因为胸腹

部脏器损伤合并失血性休克死亡。

4. 冯某凤，女，57岁，广东英德市人，事故发生时乘坐无号牌正三轮轻便摩托车，在事故中受伤，经广州市白云区第三人民医院治疗已伤愈出院，经广州市公安司法鉴定中心鉴定，冯某凤的损伤程度为轻伤一级。

（三）涉事车辆基本情况。

1. 粤ADN5925号小型轿车，登记所有人：飞途公司；事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司，投保商业保险公司：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，事发时保险单均在有效期内。事故发生后，经广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，事发时车速为52.0km/h。

2. 无号牌正三轮轻便摩托车，使用人：刘某军。事故发生后，经广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司检验，该车属机动车，制动性能不合格，转向性能合格，灯光性能不合格（右后制动灯没安装）。

（四）事故现场基本情况。

事故现场位于广州市白云区广从六路进良田南路37米，广从六路为南北走向，事发地为广从六路竹料路口跨线桥东侧辅路，路中以绿化带分隔东西两侧路面，东侧辅路设置有三条机动

车道，湿滑沥青路面，现场设有限速 40km/h 标志、标线，有交通标志、标线控制。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，黄柏云立即拨打了 110 报警。接报后，广州市公安局交通警察支队白云一大队和 120 医护人员迅速到达事故现场处置。刘某军经现场抢救无效死亡，冯某凤被送往广州市白云区第三人民医院救治。经评估，本起事故应急处置得当。

事故发生后，涉事单位、保险公司与事故受害人员家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本起事故的救治、丧葬费用为 89811 元，因相关赔偿事宜将通过法律途径解决，事故直接经济损失暂无法核定。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云一大队出具的《道路交通事故认定书》（第 440111120220000199 号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：黄柏云驾驶机动车上道路行驶时超过限速标志标明的最高时速，雨天忽视路面安全，未按操作规范安全驾驶，其过错行

为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款^①、第四十二条第一款^②之规定，是导致事故发生的全部原因，对事故的发生负全部责任；刘某军驾驶机件不符合技术标准的无号牌正三轮轻便摩托车上道路行驶时载人不是导致事故发生的原因，刘某军和冯某凤在事故中无责任。

四、存在的主要问题

飞途公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题：

（一）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

飞途公司对黄柏云进行的岗前安全培训时间不足 24 小时，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第 80 号）第十三条第一款^③的规定。

（二）安全风险管控不落实。

飞途公司虽建立了安全风险分级管控制度，但未针对车辆运营过程中的安全风险，按照安全风险分级采取相应的管控措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^④的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

①第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

②第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

③第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

④第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

（一）公安机关已采取措施人员。

黄柏云，涉事小型轿车驾驶员，安全意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶时超过限速标志标明的最高时速，雨天忽视路面安全，未按操作规范安全驾驶，其过错行为是事故发生的全部原因，对事故的发生负全部责任。黄柏云因涉嫌交通肇事罪，已于 2022 年 6 月 23 日被广州市公安局立案侦查，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

飞途公司，涉事小型轿车所属单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项^⑤、第一百零一条第（四）项^⑥的规定，建议由该单位所在地越秀

^⑤第九十七条第（三）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
^⑥第一百零一条第（四）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

区具有执法权限的部门对其给予行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议区住房城乡建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，加强对网约车租赁、经营企业的监督管理，压实企业道路运输安全主体责任。

（三）建议钟落潭镇配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（四）飞途公司要深刻整改，开展警示教育，严格规范对驾驶员的安全生产教育和培训，落实安全风险分级管控工作，杜绝类似事故发生。